
UM 3020

Digitaler Meßwertanzeiger

für analoge Eingangssignale

Bedienungsanleitung



ERMA

Electronic GmbH

Gewährleistung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen".

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Es wird eine Garantie auf Material und Verarbeitung von 2 Jahren unter folgenden Voraussetzungen gewährt:

- bestimmungsgemäße Verwendung des Meßwertanzeigers
- sachgemäßes Installieren, Inbetriebnehmen, Betreiben und Instandhalten des Meßwertanzeigers
- der Meßwertanzeiger darf bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen nicht betrieben werden
- Beachten der Hinweise in der Bedienungsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerten, Instandhaltung des Meßwertanzeigers

Warenzeichen

Alle im Text genannten und abgebildeten Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Beschreibung	4
2. Sicherheitshinweise	5
2.1. Symbolerklärung	5
3. Montage	6
3.1. Angaben zum Einsatzort	6
3.2. Einbau des Meßwertanzeigers	6
3.2.1. Gehäuse für Schaltschrankbau	6
3.2.2. Gehäuse für Mosaikkrustereinbau	7
4. Elektrischer Anschluß	8
4.1. Allgemeine Hinweise	8
4.2. Hinweise zur Störsicherheit	8
4.3. Anschluß- und Klemmenbelegung	9
4.4. Anschluß von Signalquellen	10
4.4.1. Signalquelle 0 - 10 V	10
4.4.2. Signalquelle 0 - 20 mA, 4 - 20 mA	10
4.5. Anschluß der digitalen Eingänge	10
4.6. Beschaltung des Optokopplerausganges	11
4.6.1. Anschluß an eine RS 232-Schnittstelle	11
4.6.2. Anschluß als Grenzwert	11
4.7. Anschluß der Versorgungsspannung	11

5. Inbetriebnahme	12
6. Bedienung	12
6.1. Tasten- und LED-Funktionen	12
7. Programmierung	13
7.1. Übersicht über die Programmiererebenen	15
7.2. Programmiererebene zur Konfiguration P-00	16
7.2.1. Skalierung des Anzeigebereiches	17
7.3. Programmiererebene für Linearisierung P-01	18
7.4. Programmierereb. für weitere Funktionen P-02	20
7.5. Programmiererebene für Grenzwert P-03	21
7.5.1. Grenzwertüberwachung auf Überschreiten	24
7.5.2. Grenzwertüberwachung auf Unterschreiten	25
7.6. Programmierung Schnellübersicht	25
8. Softwarefunktionen	25
8.1. Mittelwertbildung	25
8.2. Maximumerfassung	25
8.3. Anzeige des programmierten Grenzwertes	26
8.4. Anzeigetest	26
8.5. Serieller Ausgang	26
9. Technische Daten	28
10. Bestellbezeichnung	29
11. Notizen	30

1. Beschreibung

Der digitale Meßwertanzeiger vom Typ **UM 3020** ist ein universelles Meßgerät zur Erfassung von folgenden **analogen Meßgrößen**.

- Spannung 0 - 10 V
- Strom 0 - 20 mA / 4 - 20 mA

Standardmäßige Hardwareoptionen

- drei digitale Eingänge
- serieller Optokoppler-Ausgang programmierbar als:
 - Grenzwertkontakt
 - Serieller Ausgang
- 4 Funktionstasten auf der Frontseite

Standardmäßige Softwarefunktionen

- Skalierung
- 9-Punkte-Linearisierung
- Filterfunktion
- Maximalwertauffassung
- Kommastelle
- Rundung der letzten Stelle
- Anzeigetest

Stand :März 2001
UM3020A.PUB
Technische Änderungen vorbehalten

2. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung beinhaltet Hinweise und Warnvermerke die beachtet werden müssen, um einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten.

Vor Inbetriebnahme ist das Gerät auf Beschädigung durch unsachgemäßen Transport bzw. unsachgemäße Lagerung zu untersuchen. Ist zu vermuten, daß aufgrund von eventuellen Beschädigungen ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Das Gerät darf niemals unter Bedingungen betrieben werden, die nicht den angegebenen Spezifikationen und den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.

Wartung und Instandsetzung darf nur von sach- und fachkundig geschulten Personen vorgenommen werden, die mit den damit verbundenen Gefahren und Garantiebestimmungen vertraut sind.

2.1. Symbolerklärung



Vorsicht



Achtung



Hinweis



Tip

Vorsicht: wird verwendet bei Gefahren für **Leben und Gesundheit**.

Achtung: wird verwendet bei Gefahren, die **Sachschäden** verursachen können

Hinweis: wird verwendet für Hinweise, bei deren Nichtbeachtung **Störungen im Betriebsablauf** entstehen können.

Tip: wird verwendet für Hinweise, bei deren Beachtung **Verbesserungen im Betriebsablauf** erreicht werden.

3. Montage





3.1. Angaben zum Einsatzort

Die Montage darf nur gemäß der angegebenen IP-Schutzart vorgenommen werden. Die Anzeige muß ggf. zusätzlich gegen schädliche Umwelteinflüsse wie z.B. Spritzwasser, Staub, Temperatur geschützt werden.

3.2. Einbau des Meßwertanzeigers



3.2.1. Gehäuse für Schalttafeleinbau

- Einschieben des Gerätes von vorne in den Ausschnitt (nach DIN 43700: $92,0^{+0,8} \times 45,0^{+0,6}$ mm)
- wechselseitiges Festziehen der Befestigungslasche bis das Gerät fest in der Schalttafel sitzt

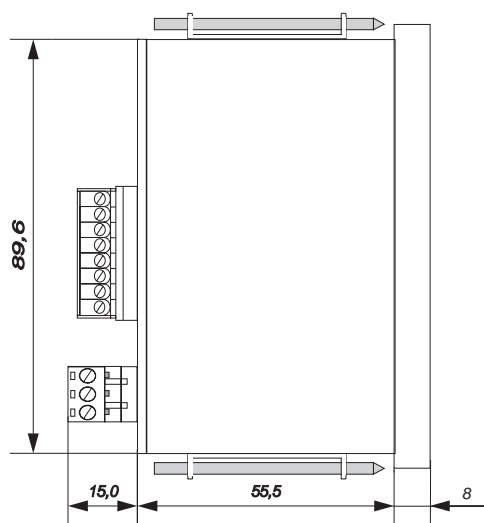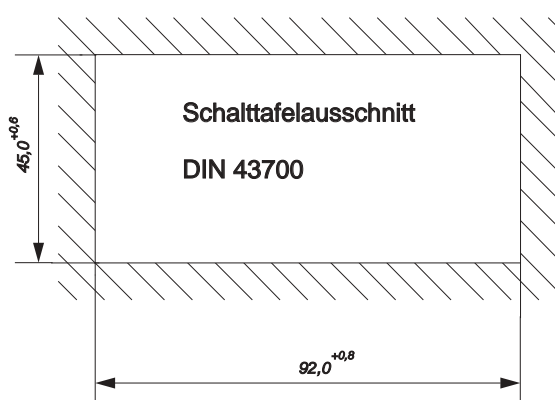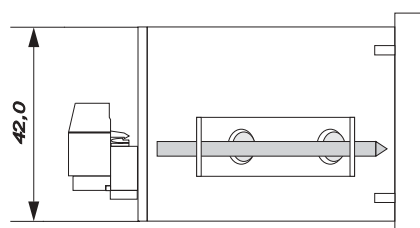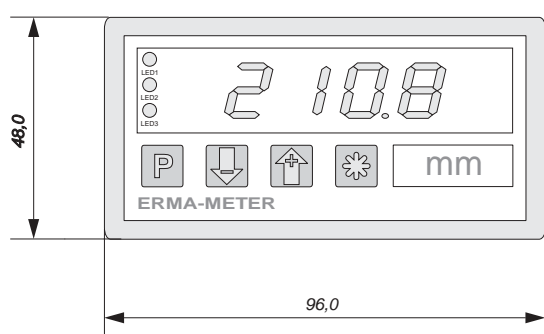


3.2.2. Gehäuse für Mosaikrastereinbau

- Einschieben des Gerätes von vorne in eines der folgenden Rastersysteme:
 - a) Mosaikrastersystem 8RU (M50x25) von Siemens
 - b) Mosaikrastersystem von Subklev

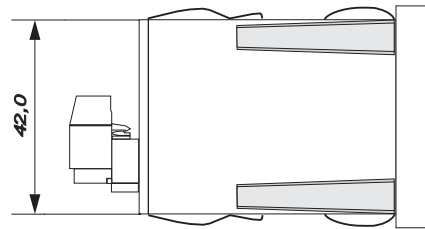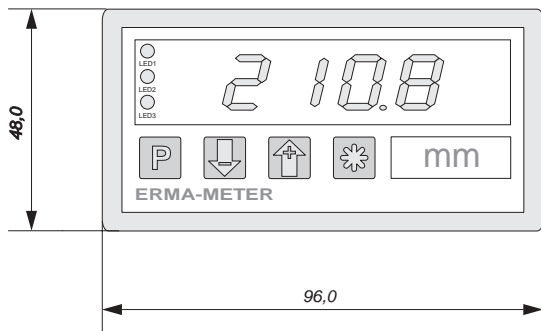

Mosaiksystem:
Siemens 8RU (M50x25)
Subklev

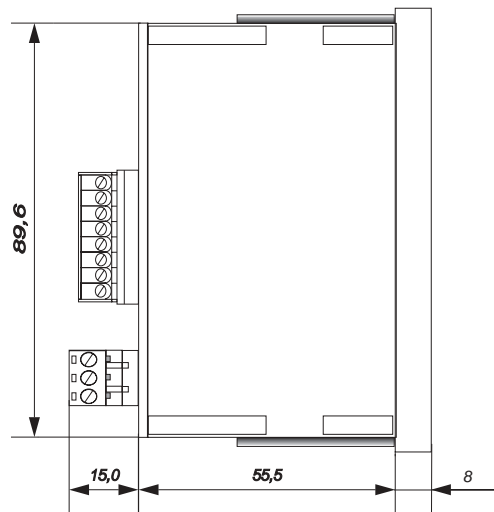

4. Elektrischer Anschluß

4.1. Allgemeine Hinweise



- Steckverbinder dürfen nie unter Spannung gesteckt oder gezogen werden.
- Alle Verdrahtungsarbeiten dürfen nur spannungslos erfolgen.
- Litzen sind mit entsprechenden Aderendhülsen zu versehen.
- Achten Sie unbedingt darauf, daß die Spannung der Hilfsenergie mit den Angaben auf dem Gerät übereinstimmt.
- Es ist auf eine sorgfältige Erdung des Gerätes zu achten.

4.2. Hinweise zur Störsicherheit

Alle Anschlüsse sind gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Der Einsatzort ist aber so zu wählen, daß induktive oder kapazitive Störungen nicht auf das Gerät oder dessen Anschlußleitungen einwirken können. Störungen können z.B. von Schaltnetzteilen, Motoren oder Schützen verursacht werden. Durch geeignete Kabelführung und Verdrahtung können Störeinflüsse vermindert werden.


Grundsätzlich sind folgende Maßnahmen erforderlich:



- Es darf nur geschirmtes Kabel verwendet werden.
- Die Verdrahtung von Abschirmung und Masse (0V) muß sternförmig und großflächig erfolgen.
- Das Gerät muß in möglichst großem Abstand von Leitungen eingebaut werden, die mit Störungen belastet sind; ggf. sind zusätzliche Maßnahmen wie Schirmbleche oder metallisierte Gehäuse vorzusehen.
- Schutzspulen müssen mit Funkenlöschgliedern beschaltet sein.
- Leitungsführung parallel zu Energieleitungen ist zu vermeiden.

4.3. Anschluß- und Klemmenbelegung

Der Anschluß aller Ein- und Ausgänge erfolgt auf der Geräterückseite über steckbare Schraubklemmen.

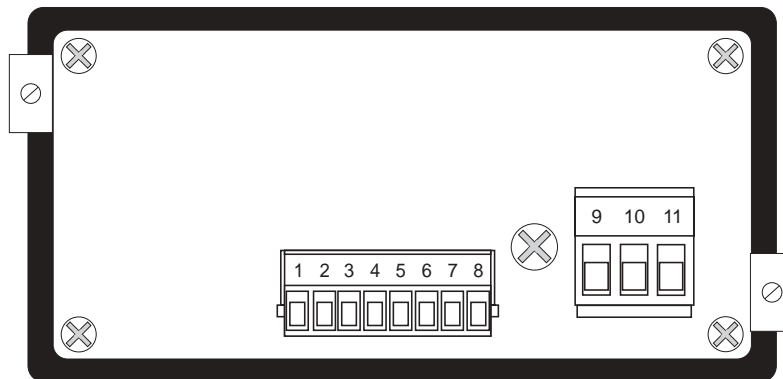


Klemmenbelegung:


01	Optokoppler Ausgang (Emitter)	09	Erdanschluß
02	Optokoppler Ausgang (Kollektor)	10	Spannungsversorgung (-)
03	Digitaler Eingang 1 / Lampentest	11	Spannungsversorgung (+)
04	Digitaler Eingang 2 / Schalt- punkt Grenzwert anzeigen		
05	Digitaler Eingang 3 / Maximal- wertanzeige rücksetzen		
06	Signaleingang Strom		
07	Signaleingang Spannung		
08	Signalmasse		

4.4. Anschluß von Signalquellen


4.4.1. Signalquelle 0 - 10 V

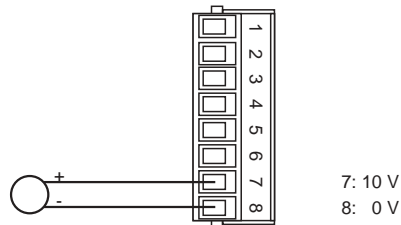

4.4.2. Signalquelle 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

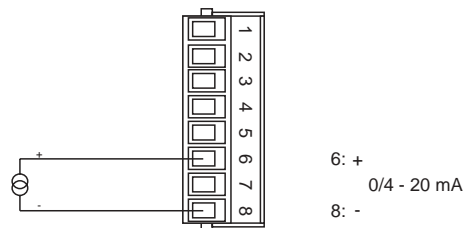

4.5. Anschluß der digitalen Eingänge

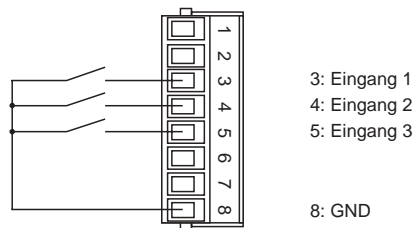

Digitaler Eingang 1

- aktiv => Verbinden von Klemme 3 und 8
- masseschaltende Ansteuerung, low-aktiv

Digitaler Eingang 2


- aktiv => Verbinden von Klemme 4 und 8
- masseschaltende Ansteuerung, low-aktiv

Digitaler Eingang 3


- aktiv => Verbinden von Klemme 5 und 8
- masseschaltende Ansteuerung, low-aktiv

4.6. Beschaltung des Optokopplerausganges


4.6.1. Anschluß an eine RS 232-Schnittstelle

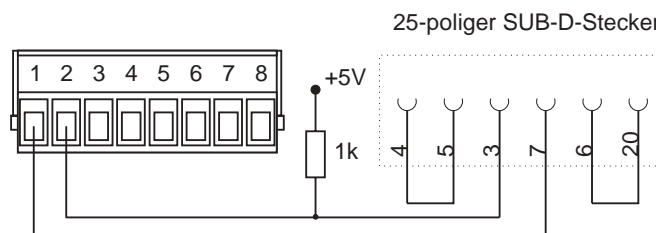

4.6.2. Anschluß als Grenzwert

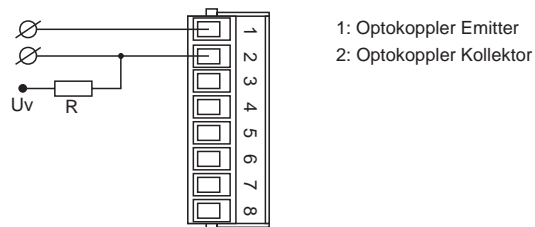

4.7. Anschluß der Versorgungsspannung

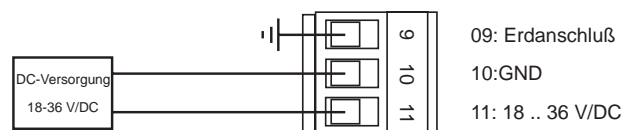

5. Inbetriebnahme



Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung übereinstimmt.

Schließen Sie die Versorgungsspannung (Klemme 10 (-) und 11 (+)) an.

Das Gerät ist werkseitig mit einer Grundeinstellung versehen (Voreinstellungen). Vor der Inbetriebnahme muß das Gerät auf den vorgesehenen Einsatzfall konfiguriert werden.




Achtung ! Bei der Konfiguration in einer funktionsfähigen Anlage ist sicherzustellen, daß das Gerät bis zur endgültigen Konfiguration keine Fehlfunktionen auslösen kann.

6. Bedienung

Mit den vier frontseitigen Folientasten erfolgt die Programmierung und Bedienung des Geräts.

6.1. Tasten- und LED-Funktionen

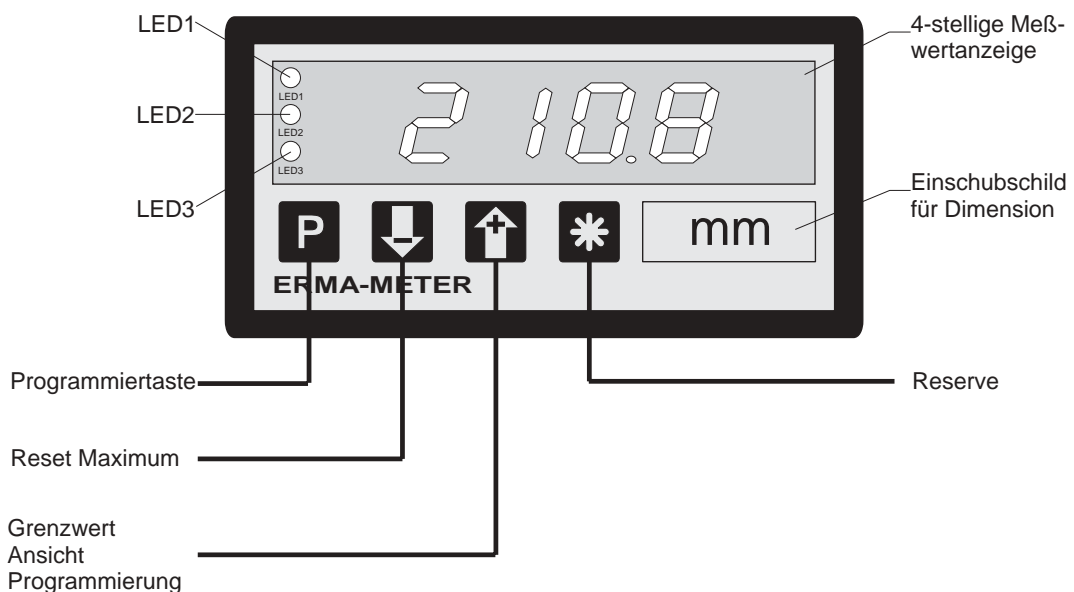

LED1	LED2	LED3	Bedeutung
dunkel			Grenzwert nicht aktiv
leuchtet			Grenzwert aktiv
		dunkel	Normalbetrieb
		grün	Maximumwert wird angezeigt
		grün/blinkt	Programmiermodus ist aktiv
leuchtet		grün/blinkt	Grenzwert 1 wird editiert

7. Programmierung

Die Programmierung des Meßwertanzeigers gliedert sich in mehrere Programmiererebenen. Sie erfolgt über die Folientasten auf der Frontseite oder über die Schraubklemmen 3, 4 und 5 auf der Rückseite des Meßwertanzeigers. Es ist dann zweckmäßig, an jede Schraubklemme einen Taster anzuschließen.

Taster	Betätigung
Schraubklemme 3 "P Taste"	Selektieren von - Programmiererebene - Parameter
Schraubklemme 4 "+ Taste"	Inkrementieren von - Programmiererebene - Parameternummer - Parameter
Schraubklemme 5 "- Taste"	Dekrementieren von - Programmiererebene - Parameternummer - Parameter

Eintritt in den Programmiermodus

- "P Taste" betätigen und zusätzlich "+ Taste" betätigen
- auf der Anzeige erscheint "P-00"

Beenden des Programmiermodus

- "+ Taste" oder "- Taste" solange betätigen bis auf der Anzeige "PEnd" erscheint
- mit "P Taste" bestätigen
- Rücksprung in den normalen Meßablauf

Auswahl der Programmier Ebene

- mit "+ Taste" oder "- Taste" die gewünschte Programmier Ebene auswählen
- Programmier Ebene mit "P Taste" bestätigen
- Anzeige der Parameternummern der ausgewählten Programmier Ebene
z.B.: "0-00" => Parameter 0 der Programmier Ebene 0
z.B.: "1-00" => Parameter 0 der Programmier Ebene 1

Rücksprung aus der Programmier Ebene

- "+ Taste" oder "- Taste" solange betätigen bis auf der Anzeige "xEnd" erscheint
z.B.: "0End" => Rücksprung aus Programmier Ebene 0
z.B.: "1End" => Rücksprung aus Programmier Ebene 1
- mit "P Taste" bestätigen
- auf der Anzeige erscheint die Programmier Ebene
z.B. "P-00" => für Programmier Ebene 0
z.B. "P-01" => für Programmier Ebene 1

Auswahl des Parameters

- mit "+ Taste" oder "- Taste" den gewünschten Parameter auswählen
- Parameter mit "P Taste" bestätigen
- auf der Anzeige erscheint der zuletzt programmierte Wert des ausgewählten Parameters

Ändern und Bestätigen des ausgewählten Parameters

- mit "+ Taste" oder "- Taste" den Parameter ändern
- Parameter mit "P Taste" bestätigen
- auf der Anzeige erscheint die Programmier Ebene und die Nummer des Parameters
z.B.: "0-05" => Parameter 5 der Programmier Ebene 0

7.1. Übersicht über die Programmiererebenen

Die Parameter des Meßgerätes sind in verschiedene Programmiererebenen unterteilt.

P-00: Programmiererebene zur Meßgerätekonfiguration

Die Meßgerätekonfiguration dient zur Anpassung von Meßfühler und Meßwertanzeiger.

P-01: Programmiererebene für 9-Punkte-Linearisierung

Es besteht die Möglichkeit, eine Kennlinienlinearisierung über maximal 9 Linearisierungspunkte vorzunehmen.

P-02: Programmiererebene für weitere Funktionen

In dieser Programmiererebene kann die Datenquelle für die Anzeige (Meß- oder Maximumwert) festgelegt werden.

P-03: Programmiererebene für Grenzwertfunktionen

In dieser Programmiererebene werden alle Einstellungen, welche die Grenzwerte betreffen vorgenommen.

Grenzwertanzeige-Schnellprogrammierung

Beim Drücken der **“+Taste”** kann während des Normalbetriebs der Grenzwert angezeigt werden.

Eine Programmierung des angezeigten Grenzwerts ist möglich, wenn die “+Taste” länger als 3 Sekunden gedrückt wird. Die Grenzwertanzeige geht dann in den Programmiermodus über und läßt sich mit der **“+Taste”** und der **“-Taste”** auf den gewünschten Wert einstellen. Durch Drücken der **“P-Taste”** wird der Programmiermodus verlassen.

7.2. Programmiererebene zur Konfiguration P-00

Param.	Bedeutung	Einstellbereich	Voreinstellung
0-00	Meßbereichsauswahl 0 -> Spannung 0 bis 10 V 1 -> Strom 0 bis 20 mA 2 -> Strom 4 bis 20 mA	0 .. 2	0
0-01	Anzeigewert für minim. Signalwert	-999 .. +9999	0
0-02	Anzeigewert für maxim. Signalwert	-999 .. +9999	+2000
0-03	Nachkommastellen 0 -> XXXX 1 -> XXX.X 2 -> XX.XX 3 -> X.XXX	0 .. 3	0
0-04	Konfiguration Digit 1 (letzte Stelle) 0 -> Anzeige in 1-er Schritten 1 -> Anzeige in 2-er Schritten 2 -> Anzeige in 5-er Schritten 3 -> Anzeige in 10-er Schritten	0 .. 3	0
0-05	Mittelwertbildung 0 -> keine Mittelwertbildung X -> Anzahl der Mittelwertzyklen	0 .. 99	0
0-06	Helligkeit der Anzeige 0 -> Anzegehelligkeit 50 % 1 -> Anzegehelligkeit 100 %	0 .. 1	1
0-07	Anzahl der Linearisierungspunkte	0 .. 9	0
0-08	Konfiguration des Optokopplers 0 -> Optokoppler deaktiviert 1 -> Optokoppler als Schnittstelle 2 -> Optokoppler als Grenzwert	0 .. 2	0
0-09	Reserve: keine Funktion	-	-
0End	Programmiererebene P-00 verlassen		

7.2.1. Skalierung des Anzeigebereiches

Die Übersteuerung bzw. Untersteuerung tritt erst auf, wenn der programmierte Anzeigebereich (Parameter 0-01 und 0-02) um mehr als ca. 5-10 % über- bzw. unterschritten wird.


- **Übersteuerung** wird in der Anzeige signalisiert durch “nnnn”
- **Untersteuerung** wird in der Anzeige signalisiert durch “uuuu”

Über die Parameter 0-01 und 0-02 werden die Anzeigewerte für den minimalen und den maximalen Signalwert eingestellt.

Beispiel:

Eingangsbereich: 0 bis +10 V, Anzeigebereich : -999 bis +9999

Folge	Param.	Einstellung
1.	0-01	-999
2.	0-02	+9999
3.	0End	Rücksprung

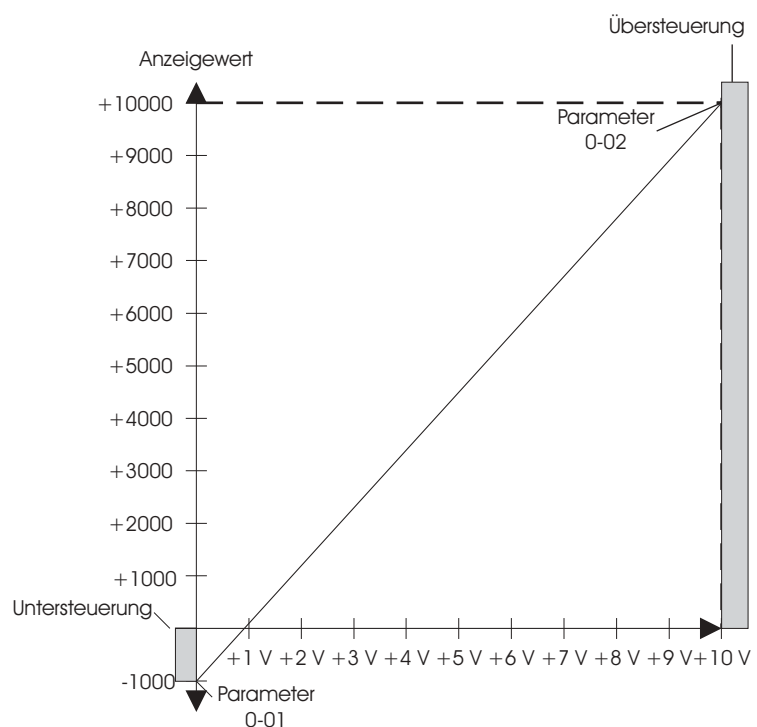

7.3. Programmiererebene für Linearisierung P-01

Param.	Bedeutung	Einstellbereich	Voreinstellung
1-00	Linearisierungspunkt 1 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-01	Linearisierungspunkt 1 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1-02	Linearisierungspunkt 2 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-03	Linearisierungspunkt 2 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1-04	Linearisierungspunkt 3 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-05	Linearisierungspunkt 3 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1-06	Linearisierungspunkt 4 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-07	Linearisierungspunkt 4 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1-08	Linearisierungspunkt 5 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-09	Linearisierungspunkt 5 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1-10	Linearisierungspunkt 6 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-11	Linearisierungspunkt 6 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1-12	Linearisierungspunkt 7 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-13	Linearisierungspunkt 7 Ausgangswert	-999 .. +9999	

Param.	Bedeutung	Einstellbereich	Voreinstellung
1-14	Linearisierungspunkt 8 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-15	Linearisierungspunkt 8 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1-16	Linearisierungspunkt 9 Eingangswert	-999 .. +9999	
1-17	Linearisierungspunkt 9 Ausgangswert	-999 .. +9999	
1End	Programmierebene P-01 verlassen		

Vorgehensweise zur Kennlinieneingabe

- Anzahl der Linearisierungspunkte eingeben (Parameter 0-07)
- Eingabe der Linearisierungspunkte, bestehend aus einem Eingangs- und Ausgangswert.



Die Eingabe der Linearisierungspunkte **muß** in aufsteigender Reihenfolge der Eingangswerte erfolgen. D. h. **der kleinste Eingangswert muß in Parameter 1-00 stehen.**



Die Editierung der Ausgangswerte **darf nur** im programmierten Anzeigebereich (Parameter 0-01 und 0-02) erfolgen.

7.4. Programmiererb. für weitere Funktionen P-02

Param.	Bedeutung	Einstellbereich	Voreinstellung
2-00	Datenquelle für Anzeige 0 -> Anzeige des Meßwertes 1 -> Anzeige des Maximumwertes	0 .. 1	0
2-01	Reserve: keine Funktion		
2-02	Reserve: keine Funktion		
2-03	Reserve: keine Funktion		
2-04	Reserve: keine Funktion		
2-05	Reserve: keine Funktion		
2-06	Reserve: keine Funktion		
2-07	Reserve: keine Funktion		
2-08	Reserve: keine Funktion		
2-09	Reserve: keine Funktion		
2End	Programmiererebene P-02 verlassen		

Funktionen

Ist die Maximumwertanzeige aktiviert (Parameter 2-00 = 1), dann leuchtet die LED 3 in grün. Ein Rücksetzen des Maximums kann durch Drücken der "-Taste" vorgenommen werden (alternativ auf der Rückseite Eingang Schraubklemme 5)

7.5. Programmiererebene für Grenzwert P-03


Param.	Bedeutung	Einstellbereich	Voreinstellung
3-00	Schaltverhalten Optokoppler 0 -> Optokoppler als Grenzwert aus 1 -> Optokoppler schält durch bei Überschreiten 2 -> Optokoppler schält durch bei Unterschreiten	0 .. 2	0
3-01	Grenzwert, Schaltpunkt	-999 .. 9999	0
3-02	Grenzwert, Hysterese	0 .. 99	0
3-03	Reserve: keine Funktion		
3-04	Reserve: keine Funktion		
3-05	Reserve: keine Funktion		
3-06	Reserve: keine Funktion		
3-07	Reserve: keine Funktion		
3-08	Reserve: keine Funktion		
3-09	Reserve: keine Funktion		
3End	Programmiererebene P-03 verlassen		

Grenzwertanzeige-Schnellprogrammierung


Beim Drücken der **“+Taste”** kann während des Normalbetriebs der Grenzwert angezeigt werden.

Eine Programmierung des angezeigten Grenzwerts ist möglich, wenn die “+Taste” länger als 3 Sekunden gedrückt wird. Die Grenzwertanzeige geht dann in den Programmiermodus über und lässt sich mit der **“+Taste”** und der **“-Taste”** auf den gewünschten Wert einstellen. Durch Drücken der **“P-Taste”** wird der Programmiermodus verlassen.


7.5.1. Grenzwertüberwachung auf Überschreiten

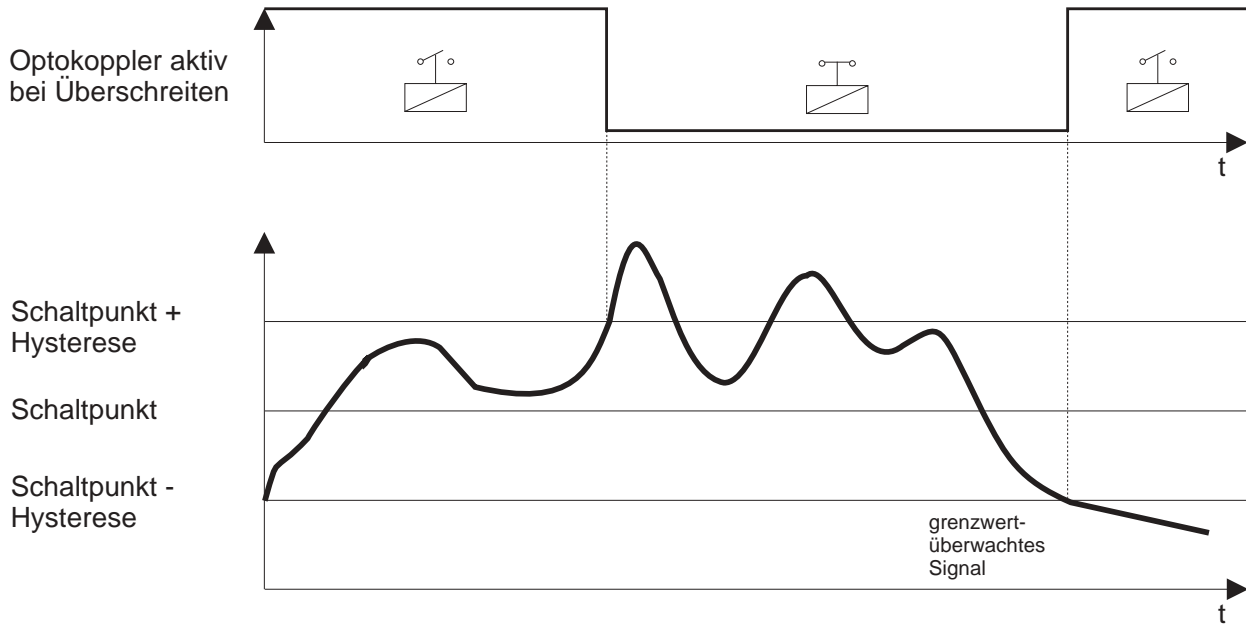

7.5.2. Grenzwertüberwachung auf Unterschreiten

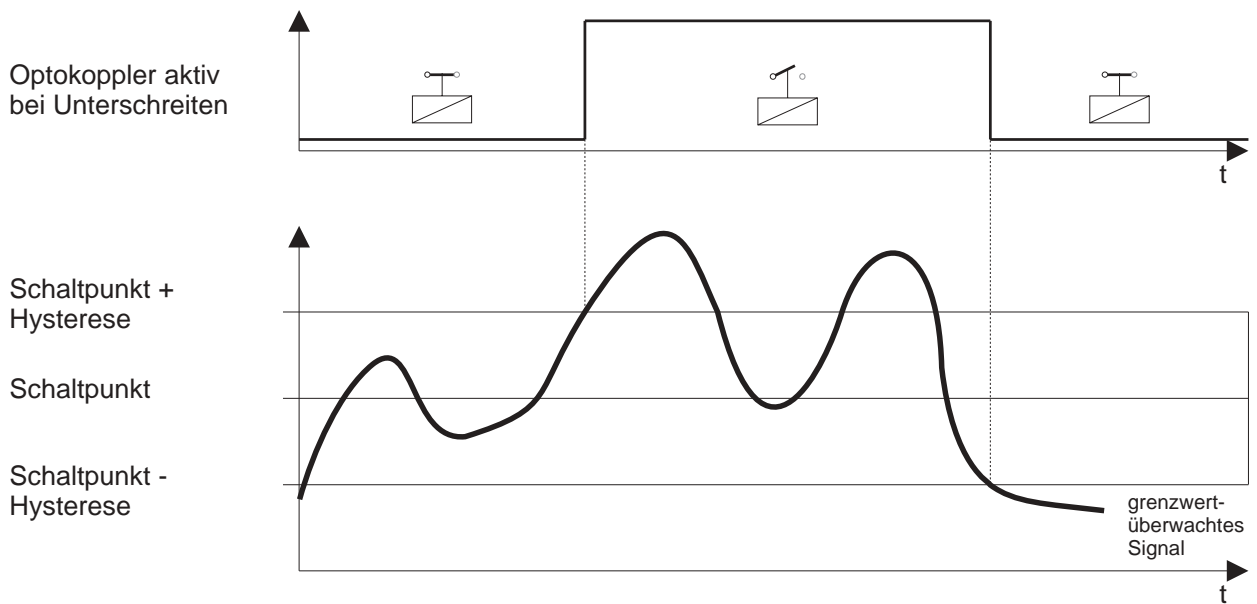

7. Programmierung

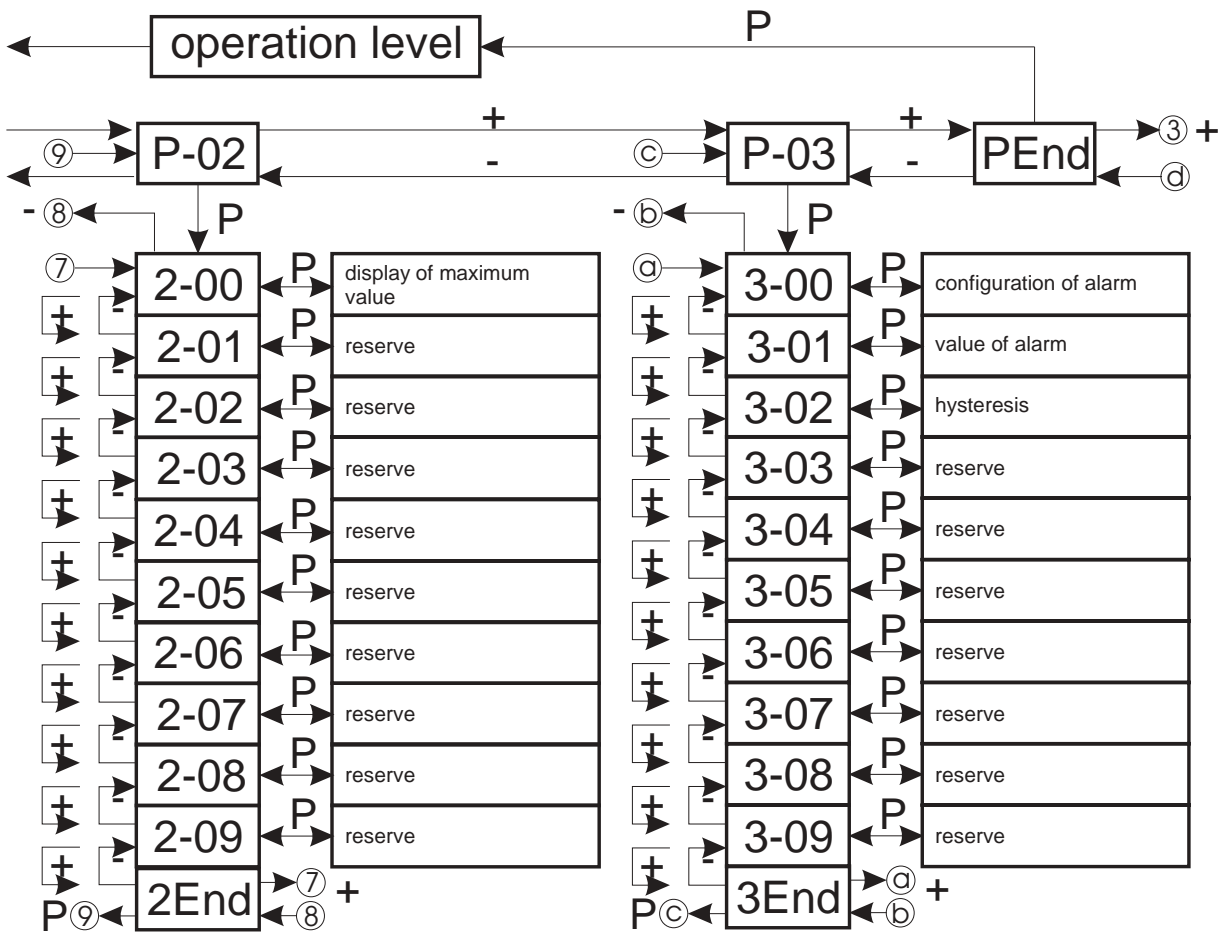

description	
P	≡ pressing "P"-button (screw terminal 3)
+	≡ pressing "+"-button (screw terminal 4)
-	≡ pressing "-"-button (screw terminal 5)

8. Softwarefunktionen

8.1. Mittelwertbildung

Um ein mit Störungen beaufschlagtes Eingangssignal in der Anzeige zu beruhigen, ist der Meßwertanzeiger mit einer gleitenden Mittelwertbildung ausgestattet. Im Parameter 0-05 kann die Anzahl der Messungen eingestellt werden, die zur Mittelwertbildung herangezogen werden.

Die Mittelwertbildung erfolgt gleitend, d.h. die Meßrate wird nicht verändert, sondern es wird zu jedem Zeitpunkt der Mittelwert der letzten x Messungen dargestellt. Der Endwert wird nach einer e-Funktion erreicht. Die Zeitkonstante der e-Funktion wird durch folgende Formel berechnet:

$$\text{Zeitkonstante} = \frac{\text{Anzahl der Messungen}}{\text{Messungen pro Sekunde}}$$

Bei einem Sprungbefehl am Eingang hat die Anzeige nach 5 Zeitkonstanten 99,3% des zugehörigen Anzeigewertes erreicht.

8.2. Maximumerfassung

Der Meßwertanzeiger verfügt standardmäßig über einen Maximumspeicher.

Maximumspeicher anzeigen:

- Parameter 2-00 auf 1 programmieren

Rücksetzen des Maximumspeichers:

- über digitalen Eingang 3, Verbinden von Klemme 5 und 8
- bei Verlassen der Programmerroutine

8.3. Anzeige des programmierten Grenzwertes

Ist der Optokoppler als Grenzwert konfiguriert (Parameter 0-08 auf 2), so kann der Schaltpunkt des Grenzwertes angezeigt werden.

Schaltpunkt anzeigen:

- über digitalen Eingang 2, Verbinden von Klemme 4 und 8

8.4. Anzeigetest

Durch Aktivierung des Anzeigetests werden sämtliche Segmente der Anzeige angesteuert. Es erscheint auf der Anzeige "8.8.8.8."

Aktivieren des Anzeigetests

- über digitalen Eingang 1, Verbinden von Klemme 3 und 8

8.5. Serieller Ausgang

Der Optokopplerausgang des Meßwertanzeigers kann als serielle Schnittstelle konfiguriert werden (Parameter 0-08 auf 1). Über diese Schnittstelle, kann der Meßwert an ein Peripheriegerät übertragen werden. Die Ausgabe des Meßwertes erfolgt zyklisch bei jedem Meßdurchlauf.

Aktivierung des Optokopplerausgangs

- Parameter 0-08 auf 1 einstellen

Telegrammaufbau

VZ oder X , X ,X , (DP), X, 0DH, 0AH

VZ = Vorzeichen des Meßwertes (-)

X = Meßwert (Ziffer)


DP = Komma (je nach Programmierung)

Hinweis: Positive Meßwerte werden mit 4 Ziffern übertragen, negative Meßwerte werden mit 3 Ziffern und "-" - Vorzeichen übertragen.

Übertragungsformat:

- 9600 Baud
- 1 Startbit
- 8 Datenbit
- 1 Stoppbit
- no parity
- 0DH, 0AH => CR, LF für Datenübertragungsende

Anschlußbild Optokopplerausgang

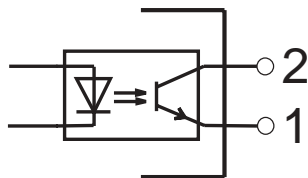

Klemme 2: Optokoppler (Kollektor)

Klemme 1: Optokoppler (Emitter)

9. Technische Daten

Meßbereiche

Spannung	: 0 bis 10 V, $\pm 0,1 \%$, ± 1 Digit
Eingangs-Widerstand	: 1 M Ω
Strom	: 0/4 bis 20 mA, $\pm 0,1 \%$, ± 1 Digit
Eingangs-Widerstand	: 10 Ω

Meßrate

: 5 Messungen/s

Digitale Eingänge

: 10 k Ω nach +5 V

L-Pegel

: < 0,4 V

H-Pegel

: > 3,5 V, max. 30 V

Anzeige

: 4-stellig, 14 mm, rot

optional

: grüne Anzeige

Spannungsversorgung

: 18 bis 36 V DC (isoliert)

Stromaufnahme

: max. 65 mA (rote Anzeige)

: max. 75 mA (grüne Anzeige)

optional

: 12 V DC, $\pm 10 \%$ (isoliert)

: 5 V DC, $\pm 10 \%$ (isoliert)

Serieller Ausgang

: Optokopplerausgang

9600 Baud, 1, 8, N,1

Grenzwert

: Optokoppler

Kollektor-Emitter-Strecke

: max. 10 mA, 70 V, max. 150 mW

Gehäuse

: 96 x 48 x 60 mm

Einbautiefe

: < 72 mm (inkl. Gegenstecker)

Schutzart, Gehäusefront

: IP 40

Schutzart, Anschlüsse

: IP 20

EMV

: EMV-konform nach EG-Richtlinie

89/336/EWG

Arbeitstemperaturbereich

: 0 bis 50 °C

10. Bestellbezeichnung

UM 3020 -					
					Gehäuseausführung
					0 Schalttafeleinbau
					1 Panel-Clip
					Frontrahmenfarbe
					0 schwarz
					Frontblendenausführung
					0 ohne Blendenfolie
					1 Blendenfolie ERMA-METER
					2 Blendenfolie NEUTRAL
					Anzeigenfarbe
					0 rot
					1 reserviert
					Versorgungsspannung
					0 5 V DC, ± 10 % (isoliert)
					1 12 V DC, ± 10 % (isoliert)
					2 18 bis 36 V DC (isoliert)

11. Notizen

ERMA - Electronic GmbH
Max-Eyth-Straße 8
78194 Immendingen

Telefon (07462) 7381
Fax (07462) 7554
email erma-electronic@t-online.de

